


Viktig informasjon vedrørende 1-fas motor.

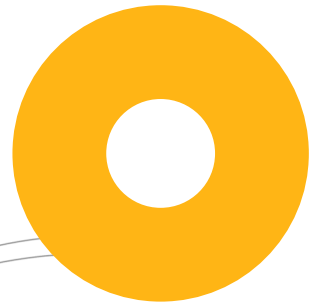

- 1-Fas motorer skal aldri parallellkobles.
- Brytere med faste posisjoner eller styring med ubegrenset strømtid til motoren må aldri benyttes !
(maks 4 min strømtid)
- Motorer må aldri styres via vekslende relekontakter. Kombiaktuatorer er ikke å anbefale.
- Må ha nøytral posisjon uten strøm i ca 700 ms mellom to kommandoer.
- Opp eller ned kommando må være minst 200 ms.
- Spenning mellom felles (N-fas) og motsatt fas av kjøreretning skal aldri overstige 55 Volt. Dette kan oppstå ved lange kabelstrek til motor, og/eller induktiv spenning. (Magnetfelt)
- Motorer skal aldri ha spenning på opp og ned samtidig. Dette kan skade eller resette motorens programvare.

